

ハーネス検査装置

ハーネスチェッカー128_(ASU-020)

ハーネスチェッカー256_(ASU-021)

ハーネスチェッカー128HV_(ASU-022)

ハーネスチェッカー256HV_(ASU-023)

ソフトウェア取扱説明書

セットアップ編

目次

1. ソフトウェアのインストール	2
1.1 インストール	2
1.2 アンインストール	7
2. ドライバーのインストール	9
2.1 インストール	9

1. ソフトウェアのインストール

1. 1 インストール

本ソフトウェアをインストールする場合は、コンピュータの管理者権限を持つユーザーで行って下さい。

ソフトウェアのインストールを開始する前に、実行中の全てのプログラムを終了して下さい。

他のプログラムを実行したままインストールを開始すると、正常にインストールされなかったり、編集集中のデータが失われる可能性があります。

全てのプログラムを終了したら、CD/DVD ドライブに低電圧ハーネスチェッカセットアップディスクを挿入して下さい。DVD ドライブにフォルダが表示されますので setup.exe をクリックして下さい。

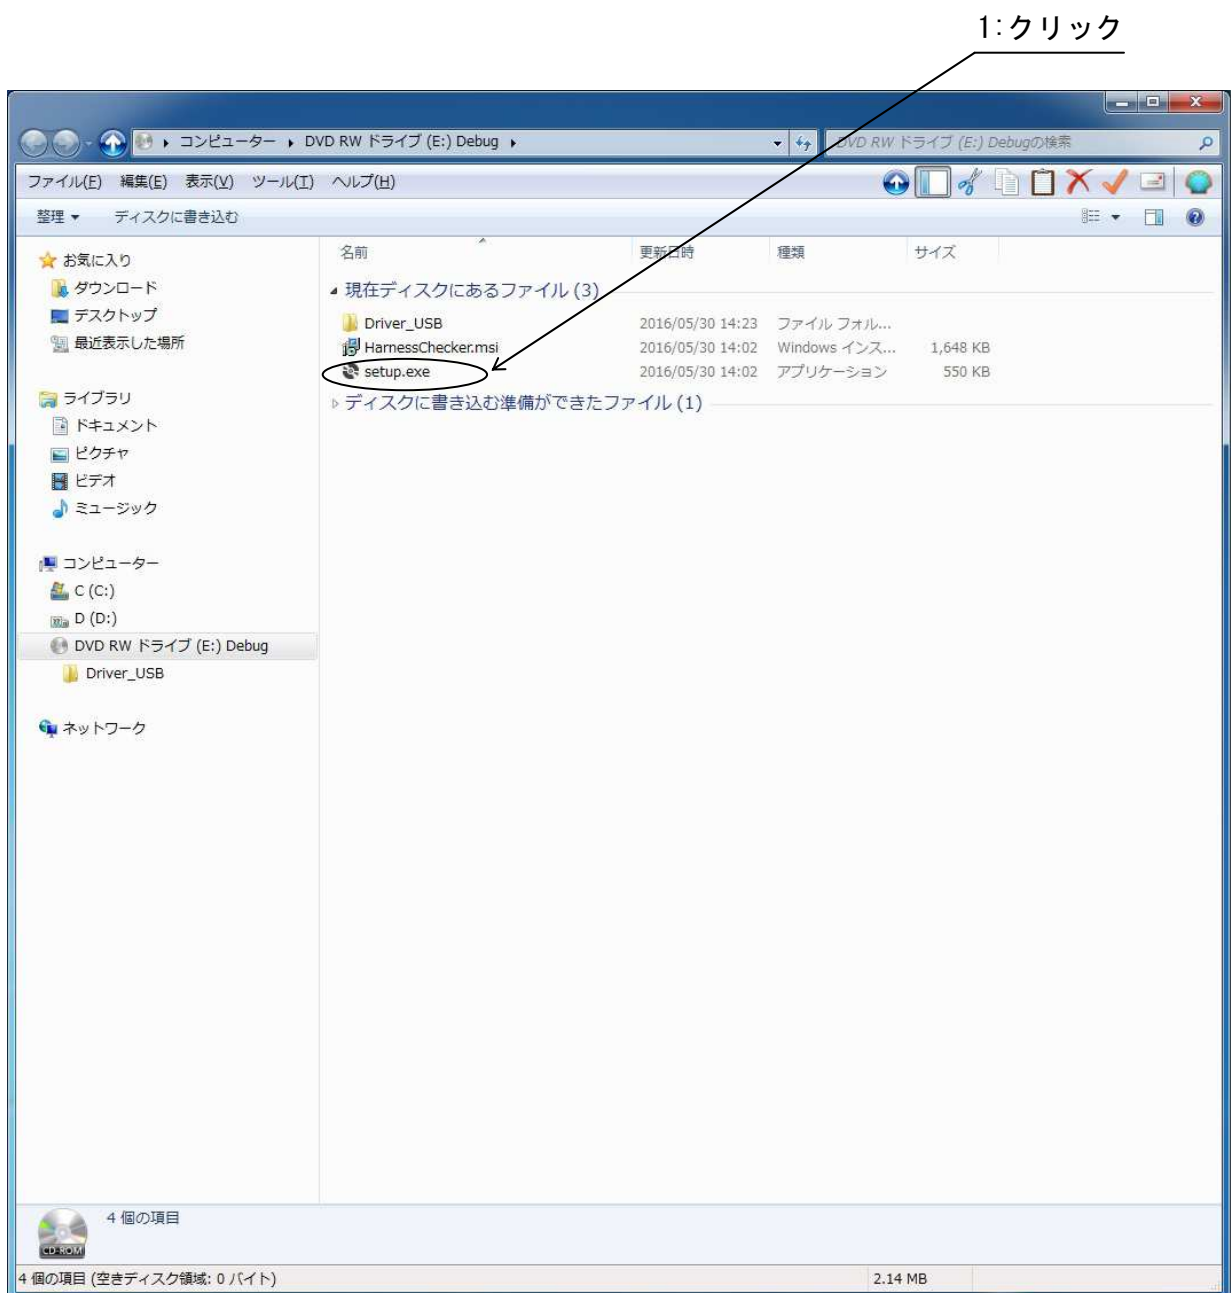


図 1-1

セットアップ画面(図 1-2)が表示されますので、“次へ”ボタンをクリックして下さい。

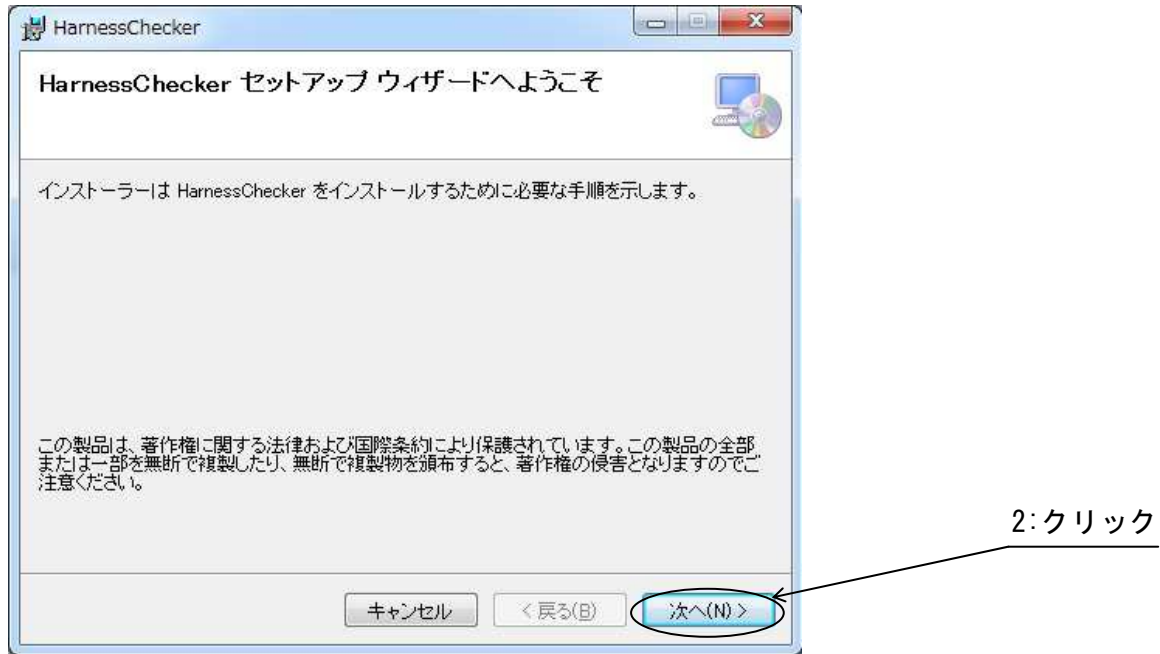


図 1-2

インストール先フォルダ指定画面(図 1-3)が表示されますので、“次へ”ボタンをクリックして下さい。

初期状態のインストール先は“C:\Program Files\Asahisangyo HarnessChecker256”です。他のフォルダにインストールする場合は、“参照”ボタンをクリックして下さい。

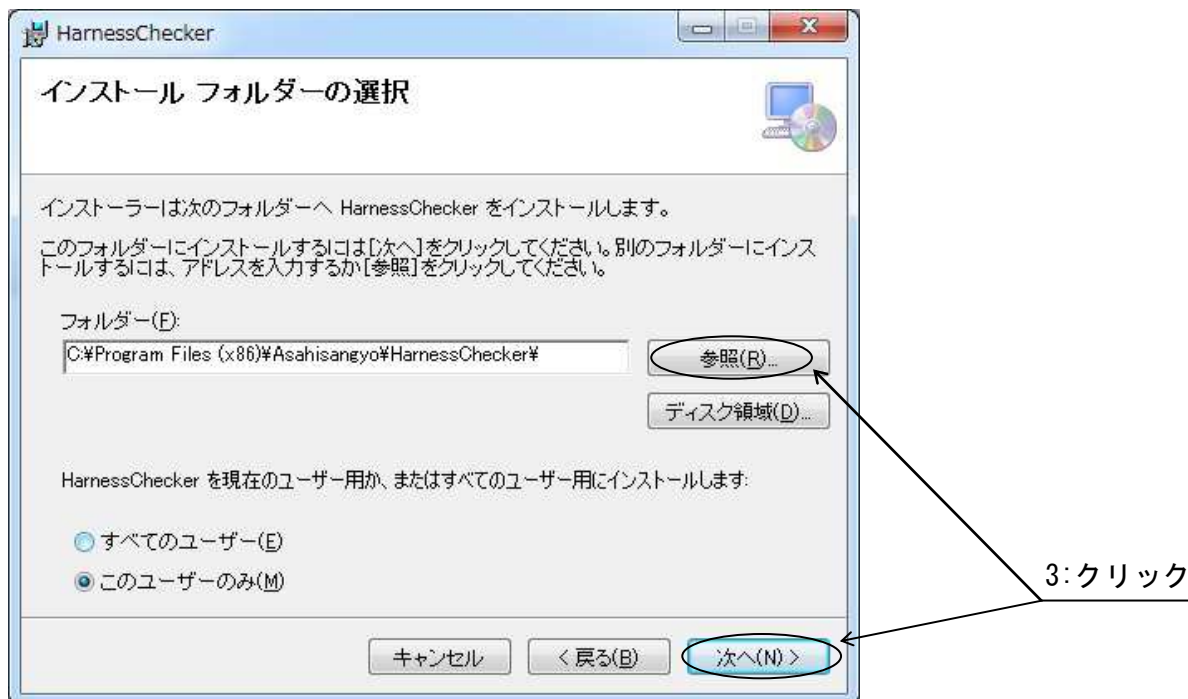


図 1-3

“参照”ボタンをクリックするとインストール先フォルダ変更画面(図 1-4)が表示されますので、フォルダリストよりインストール先フォルダを選択し、“OK”ボタンをクリックして下さい。

“OK”ボタンをクリックすると、インストール先フォルダ指定画面(図 1-4)に戻ります。



図 1-4

フォルダ変更を中止する場合は、“キャンセル”ボタンをクリックして下さい。

インストール先フォルダ指定画面(図 1-4)にて”次へ” ボタンをクリックするとインストールするプログラムを選択する画面(1-5)が表示されますので、”次へ”ボタンをクリックして下さい。

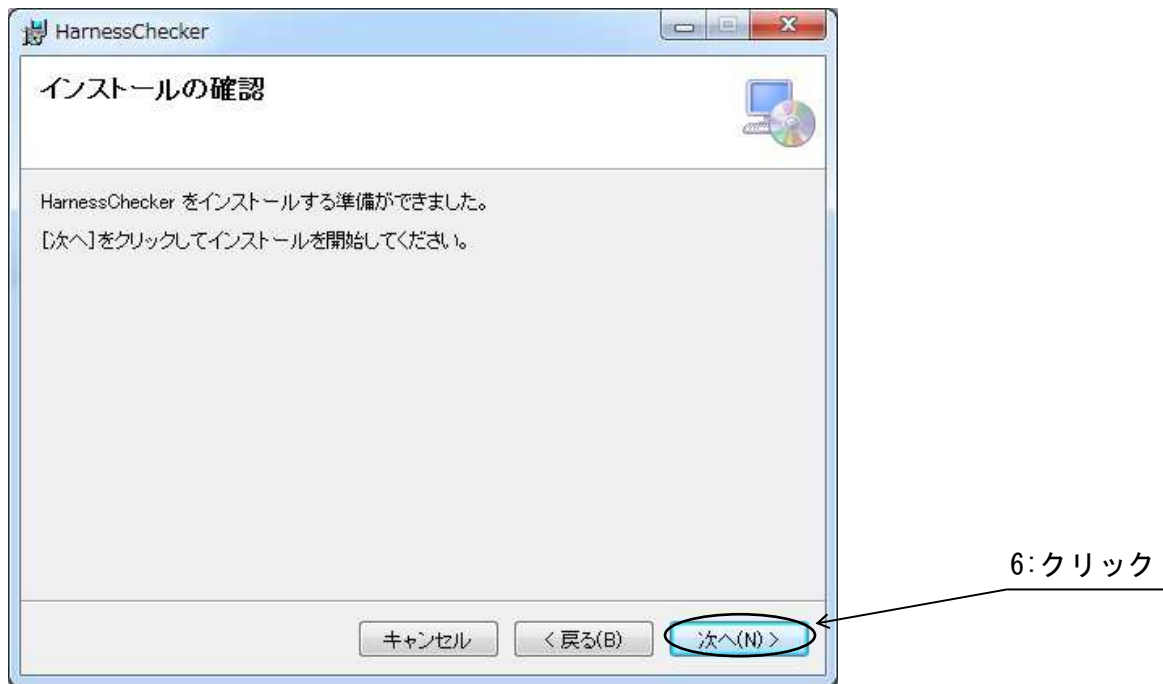


図 1-5

インストール開始画面(図1-6)が表示されますので、インストール完了までしばらくお待ち下さい。

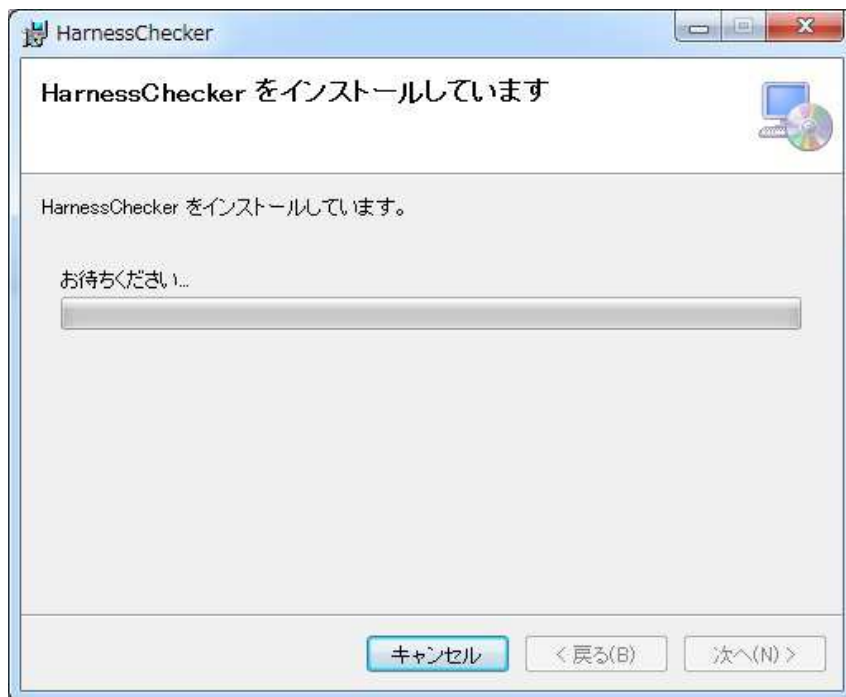


図 1-6

インストールが完了すると、完了画面(図)が表示されます。
全ての作業が終了しましたら“閉じる”ボタンをクリックして下さい。



これでインストールは終了です。
“ハーネスチェッカ256”CD/CDR 媒体を CD/DVD ドライブより取り出し、大切に保管して下さい。

次に“アンインストール”ボタンをクリックして下さい。(1-9)

2:クリック

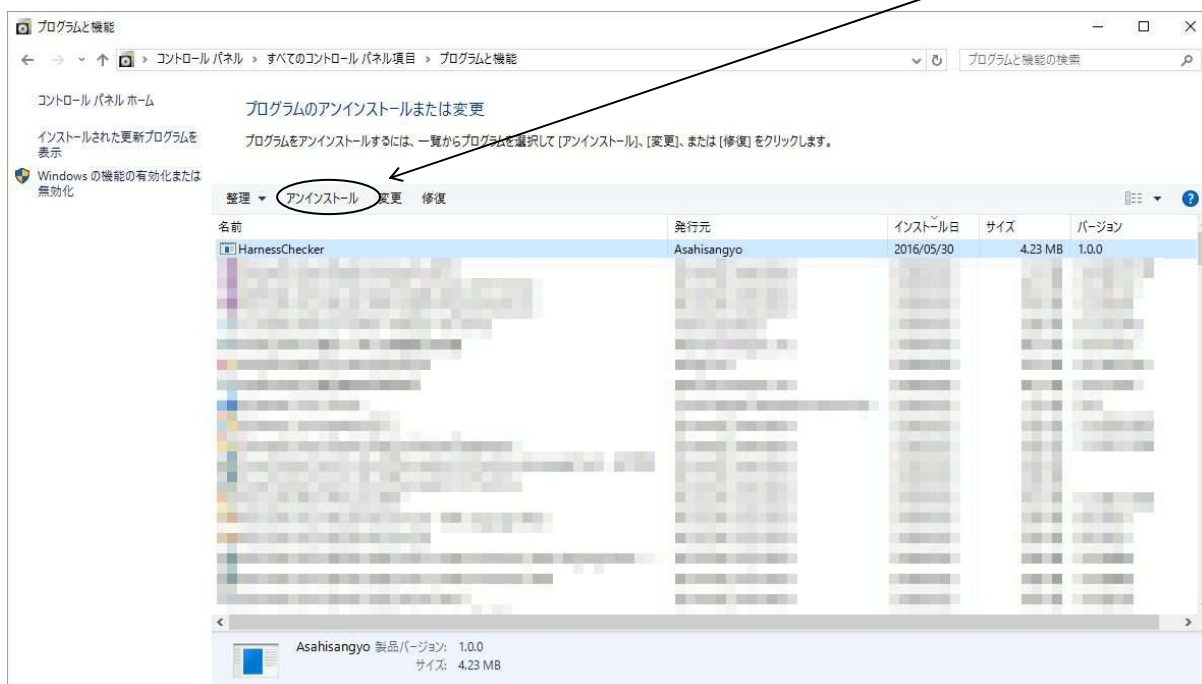


図 1-9

初期画面(図)に戻ったら右上の“ ×”ボタンをクリックしてアンインストールは終了です。

2. ドライバーのインストール

2. 1 インストール

インストールを開始する前に以下の内容についてご確認ください。

- ・ Administrator (管理者) 権限のあるユーザーアカウントでログインして下さい。
- ・ Windows で起動中のアプリケーションを終了して下さい。

1. ASU034/O35 (以下、 "実機 "と省略) とパソコンを USB ケーブルで接続し電源を入れます。
パソコンの USB ポートには実機以外の機器は接続しないようにして下さい。
2. スタートメニューを開き、コンピュータを右クリックするとメニューが出ます。[プロパティ] をクリックしてデバイスマネージャーを開きます。
3. [ほかのデバイス] に [CDC USB Demonstration] が追加されていますので、右クリックして [ドライバーソフトウェアの更新] をクリックして下さい。
※ [ドライバーソフトウェアの更新] が表示されない場合は、自動検索中の可能性があります。
しばらく待ってから再度お試しください。

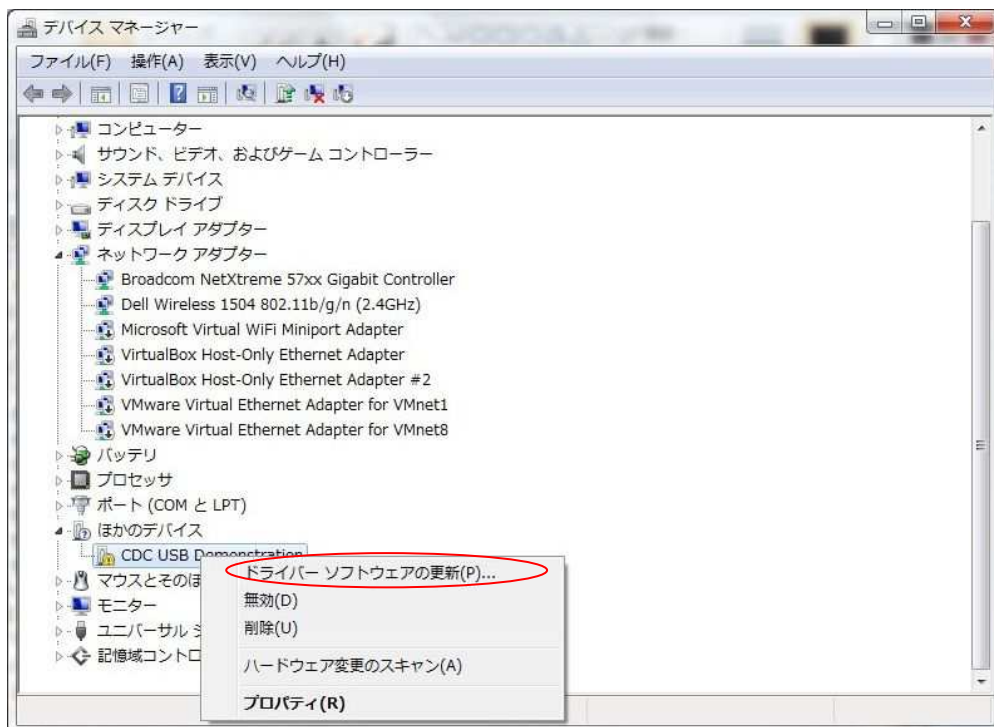


図 2-1

4. [コンピュータを参照してドライバソフトウェアを検索します]をクリックします。

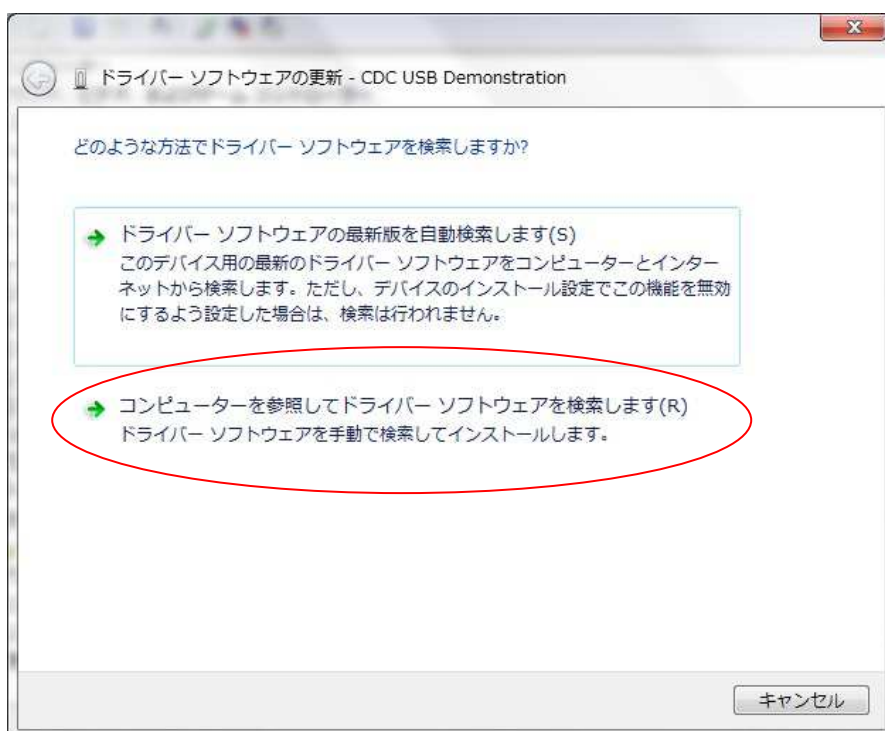


図 2-2

5. [参照]をクリックします。

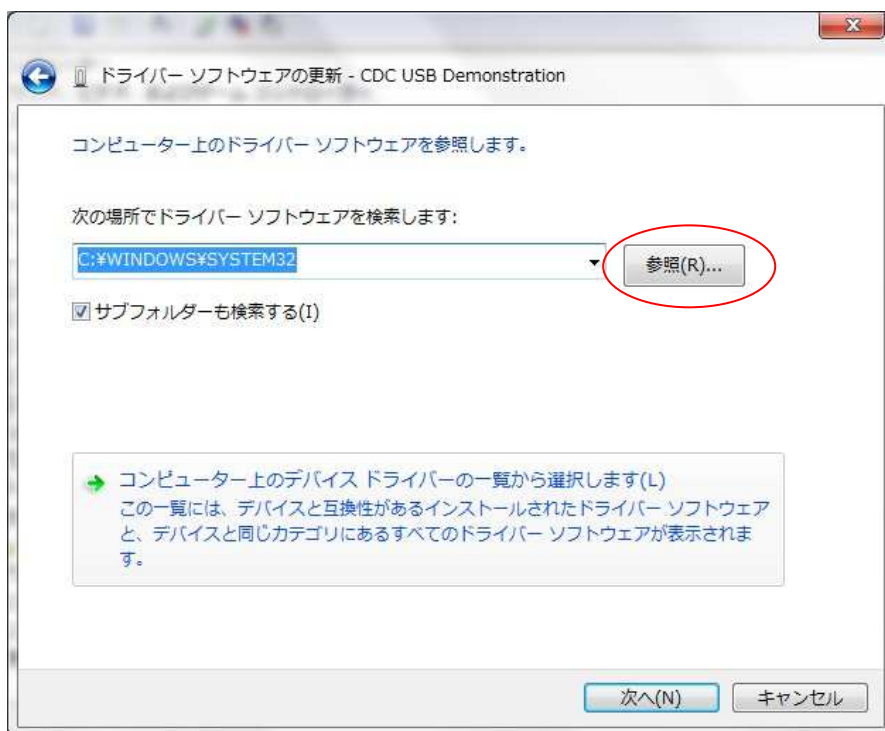


図 2-3

6. DVDドライブの[Driver_USB]を指定し、[OK]をクリックします。

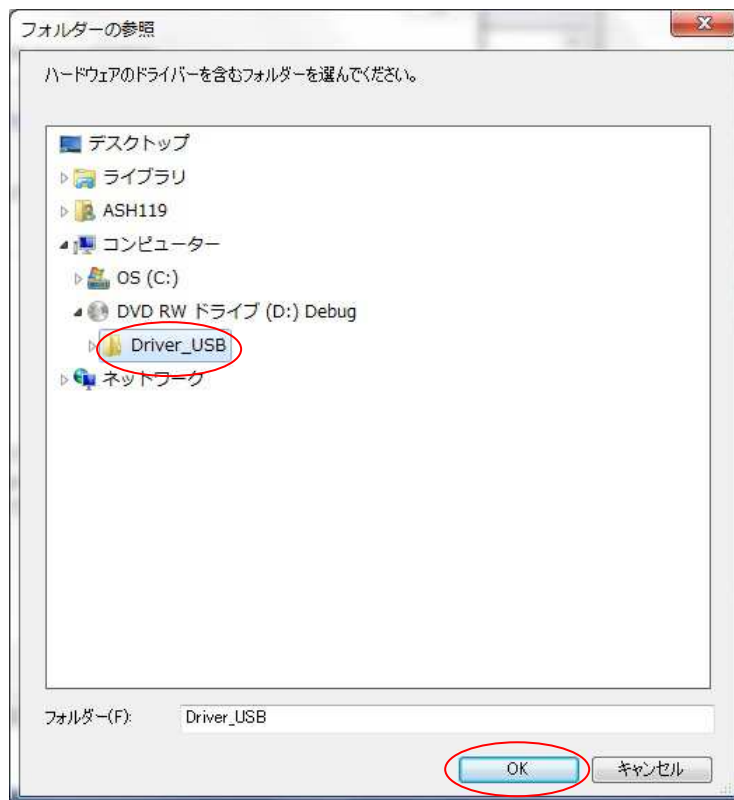


図 2-4

7. フォルダを確認し、[次へ]をクリックします。

クリック後、ドライバの検索が始まります。しばらくお待ち下さい。

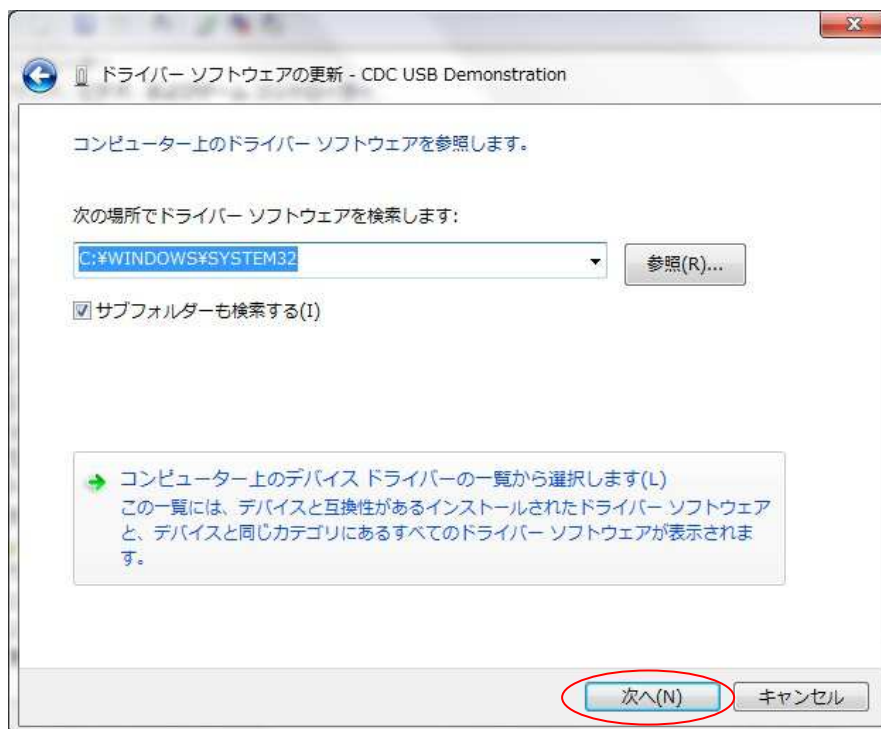


図 2-5

8. しばらくするとインストール完了画面が表示されます。[閉じる]をクリックします。

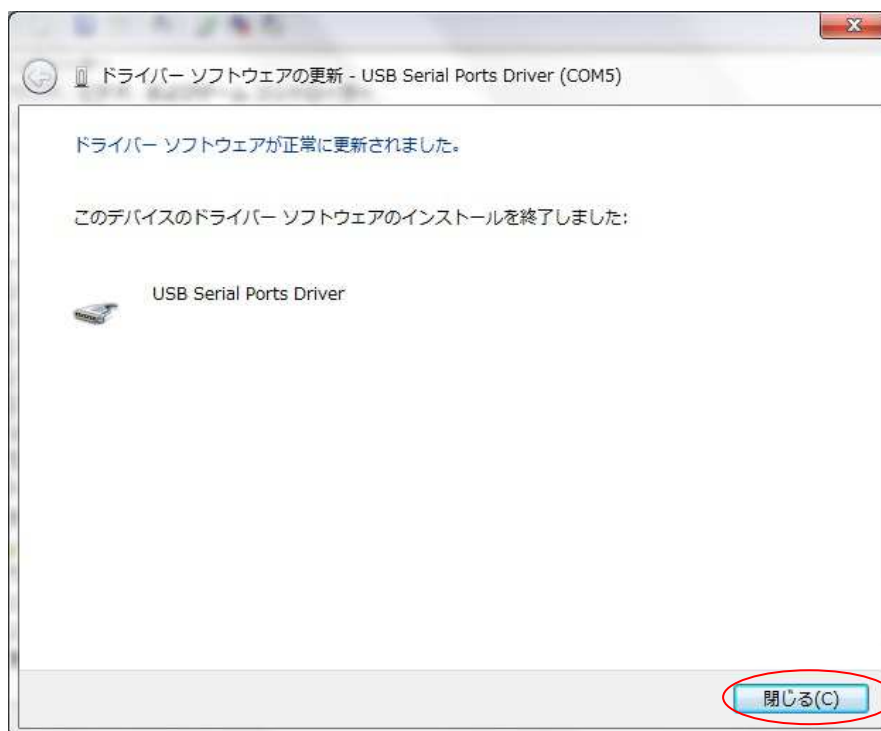


図 2-6

9. デバイスマネージャーを開き[ポート(COMとLPT)]の中のUSB Serial Ports DriverのCOMポート番号をメモして下さい。ソフトウェアの接続で使用します。
[×]をクリックします。

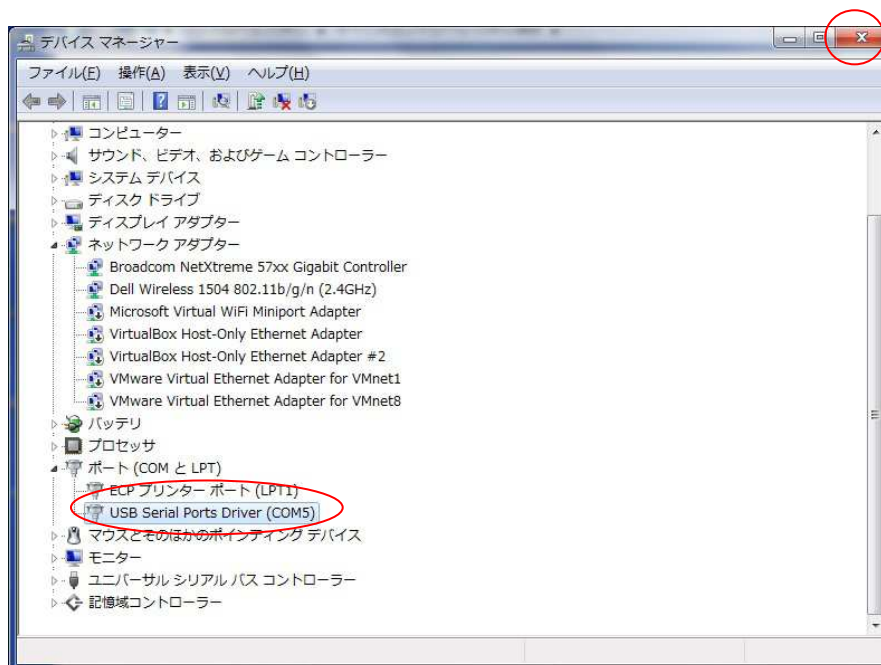


図 2-7

旭産業株式会社

〒486-0906

愛知県春日井市下屋敷町字下屋敷 145 番地

TEL:0568-33-0511